


室 外 ユ ニ ッ ト

電源 3相 200V 50/60Hz

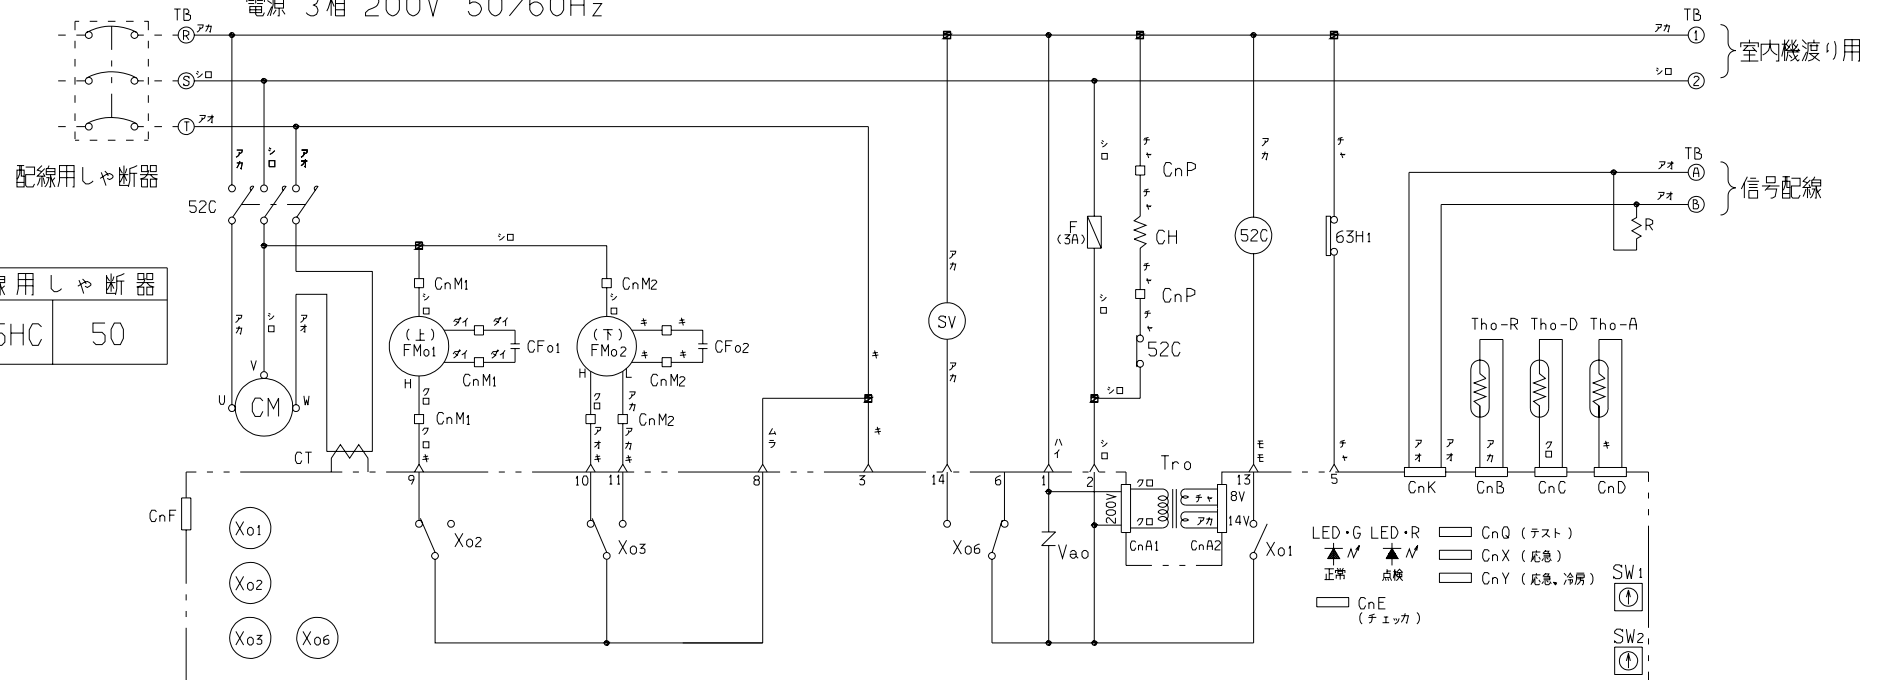

CM	圧縮用電動機	CT	電流センサ
FMo1,2	送風用電動機 (サーモ付)	Tho-R	熱交センサ
52C	CM用電磁接触機	Tho-D	吐出管センサ
CH	クランクケースヒータ	Tho-A	吸込空気センサ
CFo1,2	FMo用コンデンサ	SW1,2	スイッチ (アドレス設定)
Xo1	補助継電器 (制御)	Tr o	トランス
Xo2,3	補助継電器 (FMo用)	V a o	バリスタ
Xo6	補助継電器 (SV用)	R	抵抗
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)	CnA~Y	コネクタ (ロ印)
SV	バイパス電磁弁 (制御)	CnF	コネクタ (ロ印) (液バイパス用)
F	ヒューズ	TB	端子台 (ロ印)
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)	◁ 印	ファストン端子
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)	■ 印	閉端接続子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. 配線用しや断器容量は、室内側電源を室外機 ①②より取る場合、接続する室内機により異なります。

適用機種	
形 式	FDC125HC8
発行者	名 称 室外機配線図 (WIRING)
松本	図 番
93.319	PCA000Z744
	訂 符 業 別
	1/1